

ACCUBIRD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ С ПЕРЕЧНЕМ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| 1. Инструмент для работы с вытяжными заклепками | |
| 1.1. Диапазон работы..... | 2 |
| 1.2. Комплект поставки..... | 2 |
| 1.3. Технические характеристики..... | 2 |
| 1.4. Производительность аккумулятора и диапазон применения насадок..... | 2 |
| 1.5. Подготовка к работе..... | 3 |
| 1.6. Принцип работы..... | 3 |
| 1.7. Обслуживание..... | 3 |
| 1.8. Гарантии производителя..... | 3 |
| 2. Зарядное устройство, аккумулятор, блок питания | |
| 2.1. Технические характеристики | 3 |
| 2.2. Инструкция по безопасности | 3 |
| 2.3. Процесс зарядки | 4 |
| 2.4. Использование и хранение аккумуляторной батареи | 4 |
| 2.5. Охрана окружающей среды..... | 4 |
| 3. Устранение неполадок | 4 |
| 4. Меры предосторожности | 5 |
| 5. Схема заклепочника и перечень запасных частей | 6 |
| 6. Модельный ряд Gesipa | 7 |
| 7. Гарантийная карта | 8 |

1. Инструмент для работы с вытяжными заклепками

1.1. Диапазон работы

Вытяжные заклёпки до Ø 5 мм из всех материалов, исключая усиленные и нестандартные заклёпки (отличающиеся по техническим характеристикам и силе вытягивания от стандартных).

Заклёпки BULB-TITE Ø 4,0, 5,2 и 6,3 мм алюминий и сталь.

1.2. Комплект поставки

| | |
|--|-----|
| Заклепочник Accubird..... | 1шт |
| Наконечники: 17/24 в рабочем положении..... | 1шт |
| 17/27 в магазине..... | 1шт |
| 17/29 в магазине..... | 1шт |
| 17/32 в магазине..... | 1шт |
| Ключ: SW 12 (крышка магазина для наконечников)..... | 1шт |
| Подвес: откидной в корпусе..... | 1шт |
| Аккумулятор: 14,4 Вольт / 1,3Ач или блок питания 220В/14,4В* | 1шт |

Зарядное устройство*.....1шт

Стальной кейс (с пластиковым вкладышем).....1шт

Инструкция.....1шт

* зависит от комплекта поставки

1.3. Технические характеристики

| | |
|----------------------|--|
| Вес: | 2,2 кг (с аккумулятором) / 2,38 кг (с блоком питания 220В/14,4В) |
| Полный ход: | 20 мм |
| Привод: | двигатель постоянного тока 14,4 В |
| Вытягивающее усилие: | 8500 Н |
| Уровень шума: | L _{PA} 78,5 дБ |
| Вибрация: | < 2,5 м/с ² |

1.4. Производительность аккумулятора и диапазон применения насадок

| Стандартные наконечники | | | | | Удерживающие Наконечники | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|
| диаметр заклёпки в мм | материал | шт. на зарядку аккумулятора | Насадка** | артикул | Насадка | Артикул |
| 2.4 | Алюминий | 1900 | 17/18 | 725 2075 | 17/18 R* | 725 4078 |
| 3.0 и 3.2 | Алюминий | 1300 | 17/24 | 725 1583 | 17/24 R* | 725 4086 |
| 3.0 и 3.2 | Сталь | 1100 | 17/24 | 725 1583 | 17/24 R* | 725 4086 |
| 3.0 и 3.2 | Лег. сталь | 1000 | 17/24 | 725 1583 | 17/24 R* | 725 4086 |
| 4.0 | Алюминий | 1000 | 17/24 | 725 1583 | 17/24 R* | 725 4086 |
| 4.0 | Сталь | 900 | 17/27 | 725 2040 | 17/27 R* | 725 4094 |
| 4.0 | Лег. сталь | 800 | 17/29 | 725 2059 | 17/29 R* | 725 4108 |
| 4.8 и 5.0 | Алюминий | 700 | 17/29 | 725 2059 | 17/29 R* | 725 4108 |
| 4.8 и 5.0 | Сталь | 500 | 17/32 | 725 2067 | 17/32 R* | 725 4116 |
| 4.8 и 5.0 | Лег. сталь | 400 | 17/36 | 725 2083 | 17/36 R* | 725 4124 |

* поставляется как специальная принадлежность

Наконечники удлинённого исполнения и другие специальные исполнения поставляются по запросу.

** Первая цифра в обозначении – модель насадки, вторая – диаметр ножки заклепки (например насадка 17/18 – 17-модель насадки, 18 – диаметр ножки 1.8мм)

| Диаметр заклёпки BULB-TITE® в мм | Тип | материал | шт. на зарядку аккумуля тора | Насадка | артикул | Толкатель ВТ | Артикул | Губки ВТ | артикул |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 4.0 | RV 6602-5- RV 6604-5- | Al/Al | 100 | 17/26 BT** | 725 2202 | - | - | - | - |
| 5.2 | RV 6601-6- RV 6602-6- RV 6604-6- RV 6606-6- | Al/Al | 800 | 17/32 BT** | 725 2210 | - | - | - | - |
| 6.3 | RV 6601-8- RV 6604-8- RV 6606-8- | Al/Al | 600 | 17/42 BT** | 725 2229 | 54** | 725 2245 | 55** | 715 1527 |
| 6.3 | RV 6671-8- RV 6676-8- | сталь/ сталь | 300 | 17/42 BT** | 725 2229 | 54** | 725 2245 | 55** | 715 1527 |

** поставляется как специальная принадлежность

поставляется также в виде переналаживаемого комплекта (деталь 50) арт. 725 9290

1.5. Подготовка к работе

- заряженный аккумулятор правильно установить в устройство
- выбрать насадку согласно таблице 1.4 и прикрутить к голове заклепочника (17/24 в рабочем положении)
- **Внимание:** вентиляционные отверстия для двигателя не должны быть закрыты; во избежание перегрева инструмента, не вставляйте в них никаких предметов.

1.6. Принцип работы

- Вложите заклепку в насадку
- Установите заклепку в отверстие
- Нажмите выключатель. Запустится процесс клёпки.
- Не отпускайте выключатель до окончания установки заклепки. После установки заклепки устройство остановится автоматически
- Отпустите выключатель. Вытяжной механизм автоматически вернется в исходное положение
- Извлеките стержень от заклепки путем наклона к контейнеру для стержней или в сторону носовой части
- Устройство оборудовано защитой от перегрузки. При перегрузке процесс клёпки прерывается, и это сигнализируется красной лампочкой. В этом случае следует отпустить выключатель, чтобы устройство вернулось в исходное состояние
- Аккумулятор сохраняет свою мощность на относительно постоянном уровне, а затем она резко падает, так что могут быть установлены лишь 2-3 заклёпки. При этом обеспечивается неизменный возврат вытяжного механизма в исходное положение, после чего освобождается выключатель.

1.7. Обслуживание

Обслуживание устройства ограничивается обслуживанием деталей, скрытых под головой заклепочника, а также его изнашивающимися деталями:

- Аккумулятор отделить от заклётчика
- деталь 2 (голова) открутить гаечным ключом ($\times 27$) и почистить.
- Обратить внимание на отложения внутри головы
- Деталь 3 (патрон) с помощью гаечного ключа ($\times 17$) освободить от втулки
- деталь 4 (губки) извлечь, почистить и смазать густой смазкой (силиконовая, графитовая) скользящие поверхности; при износе заменить
- сборка производится в обратном порядке;
- все детали должны быть хорошо стянуты!

1.8. Гарантии производителя

Подтверждаем, что изделие фирмы GESIPA GmbH, приобретенное Вами, было изготовлено с применением высококачественных технологий, и в нем отсутствуют технические дефекты. Этим мы гарантируем исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи. При условии использования в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, приведенными в настоящей инструкции. Гарантийный ремонт возможен только при условии целостности возвращенного инструмента и отсутствии следов вскрытия корпуса.

2. Зарядное устройство, аккумулятор, блок питания.

2.1 Технические характеристики

2.1.1 Зарядное устройство

| | |
|---------------------|-------------------|
| входное напряжение | 220-240В/50-60 Гц |
| выходное напряжение | 14,4В |
| выходной ток | 1,5А макс. |
| масса | 0,6 кг. |

2.1.2 Аккумуляторная батарея

| | |
|------------------------|---------------------|
| номинальное напряжение | 14,4В |
| емкость | Li-Ion 1,3Ач/ 2,6Ач |
| масса | 0,35 кг./0,50 кг. |

2.1.3 Блок питания

| | |
|---------------------|-------------------|
| входное напряжение | 220-240В/50-60 Гц |
| выходное напряжение | 14,4В |
| масса | 0,9 кг. |

2.2 Инструкция по безопасности

Внимание: Следуя данным указаниям, вы защитите себя от повреждений, пожароопасности и поражения электрическим током

2.2.1 Зарядное устройство

- Данное зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумуляторных батарей фирмы GESIPA®
- Перед использованием зарядного устройства проверьте целостность провода, штекеров, корпуса. Повреждения устраняются только специалистом.
- Никогда не используйте зарядное устройство при большой влажности окружающей среды или рядом с огнеопасными веществами и газами – это взрывоопасно!

- Вставляйте аккумуляторную батарею только в правильном положении. Батарея должна вставляться без значимого усилия!
- Никогда не пробуйте заряжать обычные батареи
- Храните зарядное устройство в сухом закрытом месте, вне досягаемости детей.
- Никогда не вставляйте металлические предметы в гнездо зарядного устройства, т.к. возникает опасность короткого замыкания и поражения электрическим током.
- Если зарядное устройство прикреплено к стене – проверьте, чтобы аккумуляторная батарея не выпадала из гнезда.
- Этим зарядным устройством не следует пользоваться нетрудоспособным, психически-недоровыми людьми с низкой квалификацией.

2.2.2 Аккумуляторная батарея

- Никогда не заряжайте поврежденную аккумуляторную батарею
- Не вставляйте в зарядное устройство грязную или влажную аккумуляторную батарею
- Никогда не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или воду
- Не заряжайте аккумуляторную батарею при температуре ниже 5°C

2.3. Процесс зарядки

- Заряжайте аккумуляторные батареи фирмы GESIPA®, при температуре от 5°C до 30°C
- Перед включением зарядного устройства в розетку проверьте выходное напряжение оно должно быть в диапазоне 220-240В.
- Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство. Батарея должна вставляться без значимого усилия!
- Процесс зарядки начнется автоматически, после того как аккумуляторная батарея будет правильно вставлена в зарядное устройство.

Первый цикл зарядки аккумулятора необходимо производить с увеличенным интервалом времени: аккумулятор емкостью 2.6 A*ч – 180 минут аккумулятор емкостью 1.3 A*ч – 100 минут.

При последующих циклах заряда аккумулятора время зарядки аккумулятора емкостью 2.6 A*ч – 100 минут аккумулятора емкостью 1.3 A*ч – 50 минут.

После первого цикла зарядки не требуется разряжать аккумулятор полностью т.к. Li-Ion аккумуляторы не имеют «эффекта памяти»

Индикация зарядного устройства:

При установке аккумулятора в зарядное устройство начинает мигать зелёный светодиод «короткими сигналами» - идёт процесс зарядки. После окончания цикла зарядки аккумулятора зеленый светодиод горит 10-15 секунд постоянно, что означает полный заряд аккумулятора, после чего зарядное устройство переходит в режим поддерживающей зарядки – мигает зелёный светодиод короткими сигналами.

Постоянно горящий красный светодиод свидетельствует о несоответствии температуры для цикла заряда аккумулятора (следует его согреть или остудить до комнатной температуры).

Мигающий красный светодиод или отсутствие индикации светодиодов свидетельствует о неисправности аккумулятора.

2.4 Использование и хранение аккумуляторной батареи

- Для оптимальной зарядки вставляйте холодные аккумуляторные батареи в зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея фирмы GESIPA® имеет ресурс на 1000 циклов от полной разрядки до полной зарядки (когда инструмент не может установить заклепку)
- Перезаряжайте аккумуляторную батарею после длительного периода бездействия
- Держите аккумуляторную батарею в сухих и теплых помещениях. Оптимальный диапазон рабочей температуры от 10°C до 35°C

2.5.Охрана окружающей среды

Если аккумуляторы должны быть обновлены, следует принять во внимание следующие пункты:

- возвратите использованные аккумуляторы Вашему продавцу или на фирму GESIPA для переработки;
- ни в коем случае аккумуляторы не должны попасть в бытовой мусор, огонь или воду!

3. Устранение неполадок.

ВНИМАНИЕ: Вскрытие корпуса должен проводить специалист!

Не пытайтесь устранить внутреннюю неисправность самостоятельно, т.к. в этом случае устройство снимается с гарантийного обслуживания.

| 3.1 Заклётка не устанавливается | |
|--|---|
| Причины | Устранение |
| - разряжен аккумулятор | зарядить; при необходимости заменить |
| - губки загрязнены или тупые | почистить и смазать скользящие поверхности либо заменить (см.1.7) |
| - не затянут патрон | затянуть (см. 1.7) |

| | |
|--|----------|
| - ослабла пружина | заменить |
| - при нажатии выключателя не работает (горит красная лампочка) | см. 3.3 |

3.2 Не удаляется ножка заклётки

| Причины | Устранение |
|-------------------------------------|--|
| - используется неподходящая насадка | заменить согласно Таблице (см.1.4) |
| - износ насадки | заменить |
| - ножку заклинило в патроне | освободить ножку, почистить губки и патрон и смазать скользящие поверхности либо заменить губки (см.1.7) |
| - толкатель загрязнился изнутри | почистить (см. 1.7) |
| - приёмник заполнен | открутить и опорожнить |
| - канал толкателя закупорен | удалить заклинившиеся ножки и в последующем следить за безупречным их выбросом (см. 1.7) |

3.3 Красная лампочка индицирует неисправность

3.3.1 при нажатии выключателя

| Причины | Устранение |
|--|------------------------|
| - устройство не вернулось в крайнее переднее положение | освободить выключатель |

3.3.2 в процессе установки

| Причины | Устранение |
|------------------------|---|
| - перегрузка | соблюдать рабочий диапазон согласно Таблице (см. 1.4) |
| - перегрев электроники | охладить устройство на воздухе |
| - аккумулятор разряжен | зарядить или обновить |

3.3.3 после освобождения выключателя

| Причины | Устранение |
|--|---|
| - устройством не достигнуто крайнее переднее положение | жёстко закрепить патрон (см. 1.7 и 3.2) |

Указание

Если возникают неисправности, не отображаемые красной лампочкой и не устранимые описанными выше способами, то ремонт производится **только специалистом или устройство высылается изготовителю.**

4. Меры предосторожности

Данный инструмент был разработан в соответствии с требованиями по безопасности

ВНИМАНИЕ:

- Не производить клёпку вхолостую (без соединяемых материалов)! Заклётка может отскочить от устройства!
- Не направляйте инструмент с заклёткой на себя и других людей
- Не работайте без контейнера для сбора стержней
- Не допускайте перегрузок инструмента. Работайте только с указанным в инструкции диапазоном заклепок
- Использовать только оригинальные аккумуляторы и зарядку производить только оригинальным зарядным устройством!
- Обращайте внимание на надёжность закрепления аккумулятора в рукоятке
- При работе с заклётчиком постоянно пользоваться защитными очками. Рекомендуется использовать такие индивидуальные средства защиты, как защитный костюм, перчатки, защитный шлем, нескользящую обувь, наушники и защиту от падения.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на инструменте
- Ремонт должен проводиться только обученным персоналом
- Не работать рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и газами
- Не работать под дождем
- Отсоединяйте батарею во время обслуживания инструмента
- Вынимайте зарядное устройство из кейса для зарядки аккумулятора
- Правильно устанавливайте аккумулятор (+ к +)
- Не опускайте аккумулятор в воду или огонь
- Не используйте инструмент кроме как для установки заклепок
- Беречь от детей
- Хранить в сухом месте


5. Схема инструмента и перечень запасных частей

| № запчасти | Артикул | Обозначение |
|------------|----------|--|
| 1 • | 143 4955 | Насадка 17/24 |
| | 143 4973 | Насадка 17/27 |
| | 143 4974 | Насадка 17/29 |
| | 143 4975 | Насадка 17/32 |
| 2 | 143 4956 | Втулка стальная |
| 3 • | 143 4129 | Корпус патрона |
| 4 • | 143 4958 | Губки 3 шт. |
| | 143 4173 | Губки (3 шт.) для заклепок BULB-TITE® |
| 5 • | 143 4959 | Втулка нажимная |
| | 143 4992 | Втулка нажимная |
| 6 • | 144 5314 | Пружина сжатия |
| 7 | 143 4966 | Скребок |
| 8 | 143 4957 | Элемент промежуточный |
| 9 | 144 5768 | Болт с цилиндрической головкой, в сборе |
| 10 | 143 5027 | Подшипник в сборе |
| 11 | 145 7363 | Привод с шариковой винтовой парой, в сборе |
| 12 | 143 4967 | Шайба регулировочная |
| 13 | 143 5028 | Вал шестернив в сборе |
| 14 | 145 7361 | Привод, в сборе (поз. 2, 16, 17, 18, 20, 22 - 29) |
| 15 | 143 4952 | Трубка пластиковая |


| № запчасти | Артикул | Обозначение |
|------------|----------|--|
| 16 | 144 5763 | Втулка металлокерамическая |
| 17 | 143 5031 | Держатель магнитный, в сборе |
| 18 | 144 5770 | Шайба пружинная |
| 19 | 144 5769 | Винт магнитного держателя |
| 20 | 146 2906 | Блок электронного управления |
| 21 | 144 5774 | Трубка гибкая, силиконовая |
| 22 • | 143 5030 | Двигатель в сборе |
| 23 | 144 5773 | Винт для сборки корпуса, короткий |
| 24 | 144 5772 | Винт для сборки корпуса, длинный |
| 25 | 145 7364 | Корпус в сборе |
| 26 | 143 5017 | Подвес |
| 27 | 143 5016 | Магазин для насадок |
| 28 | 143 4978 | Вставка для магазина |
| 29 | 144 5760 | Ключ |
| 30 | 143 4953 | Скоба защитная |
| 31 | 143 5032 | Контейнер сборный в сборе |
| 32 | 143 5034 | Надставка |
| | 143 5033 | Комплект оснастки для заклепок BULB-TITE (БТ), в сборе |
| | 146 2907 | Смазка пластичная предохранительная, тюбик 40 г |

• Расходные части, не подлежит замене по гарантии

* для тяговых заклепок BULB-TITE®

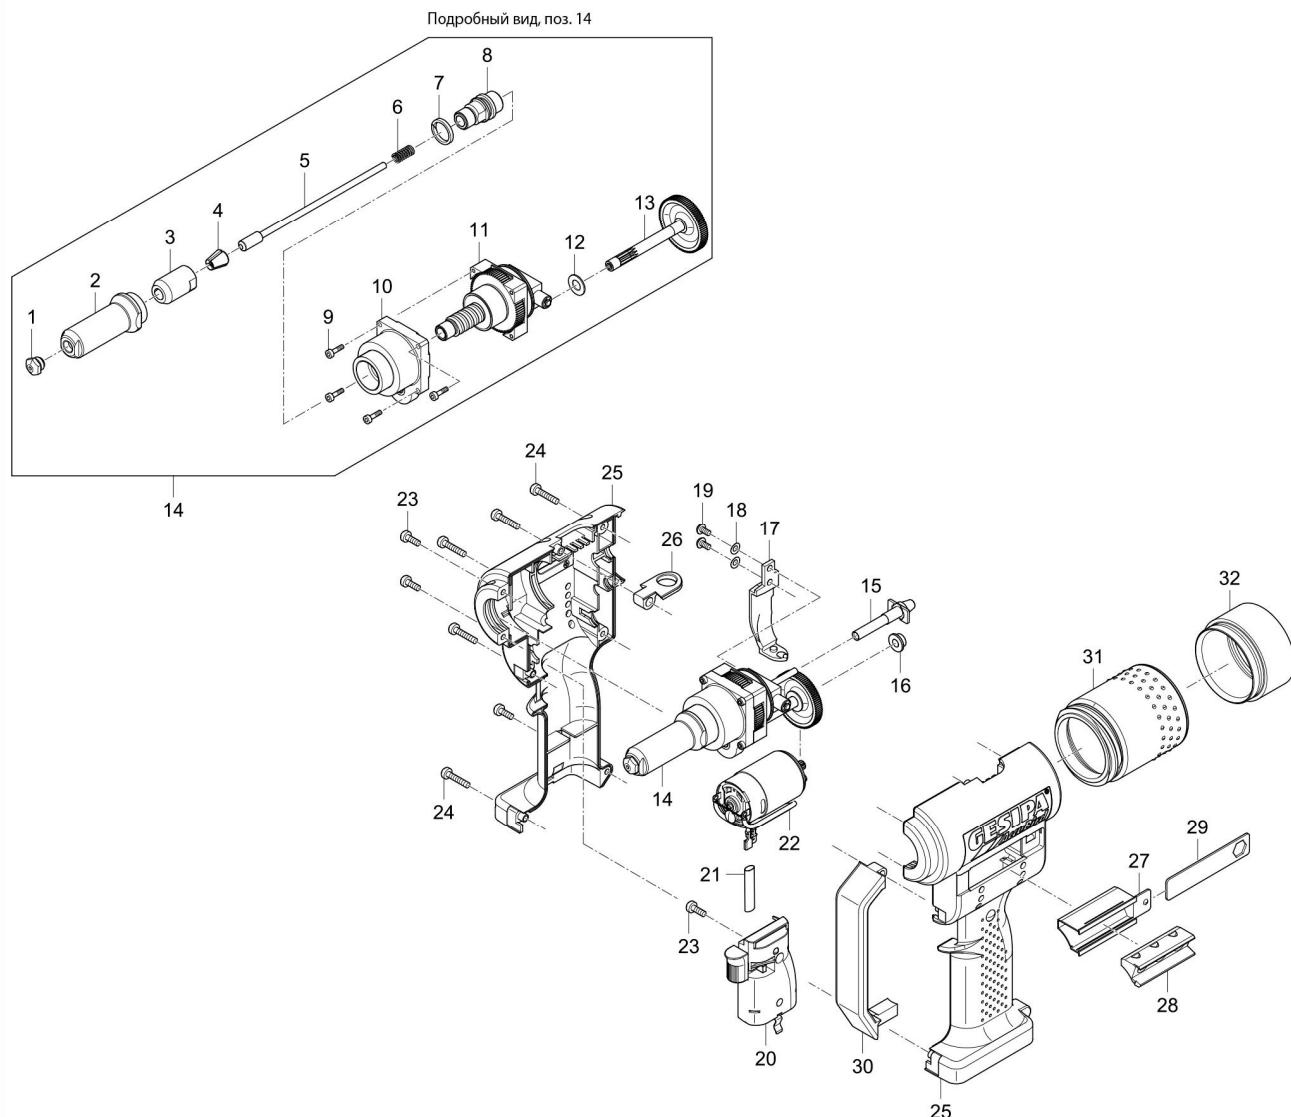

6. Модельный ряд GESIPA
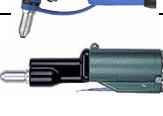
| | |
|--|---|
| NTS – «базовая» модель. Применение: стальные заклёпки до 4мм, алюминиевые – до 5мм. Масса – 480г, размер – 275мм, рабочий ход – 8мм |  |
| NTX – модель с эффектом увеличения усилия сжатия и с возможностью лёгкой замены губок. NTX-F – модель с пружиной, автоматически разводящей рукоятки. Применение: стальные заклёпки до 4мм, алюминиевые – до 5мм. Масса – 575г, размер – 260мм, рабочий ход – 8мм. Набор NTX-BOX комплектуется заклётчиком NTX , 5 видами заклепок и металлическим кейсом |  |
| Flipper – самая эффективная модель, с эффектом увеличения усилия сжатия на 40% и ёмкостью для использованных стержней заклёпок. Применение: стальные заклёпки до 4мм, алюминиевые – до 5мм. Масса – 750г, размер – 212мм, рабочий ход – 16.2(1.8)мм |  |
| SN2 – модель для крупных заклёпок для больших объёмов работ. Применение: любые заклёпки до 6.4мм. Масса – 2100г, размер – 832(294)мм, рабочий ход – 11мм |  |
| HN2 – двуручная модель для крупных заклёпок для больших объёмов работ, с ёмкостью для сорванных стержней. Применение: любые заклёпки до 6.4мм. Масса – 1850г, размер – 570мм, рабочий ход – 10мм |  |
| GBM5 – «базовая» модель для установки заклепок с внутренней резьбой. Применение: алюминиевые заклёпки M4...M6. В комплект поставки входят шпильки и насадки для заклёток M4,M5,M6 |  |
| GBM10 – модель для заклёпок с внутренней резьбой. Применение: стальные заклёпки M3...M6, алюминиевые – M3...M6. Масса – 600г, размер – 260мм. Инструмент комплектуется насадкой и шпилькой для заклётки одного размера. Набор GBM-BOX комплектуется заклётчиком GBM10 , комплектом шпилек и насадок для заклёток M4,M5,M6, 4 видами заклепок и металлическим кейсом |  |
| GBM20 – модель для заклепок с внутренней резьбой. Применение: стальные заклепки M3...M6, алюминиевые - M3...M6. Масса - 900г, длина - 360мм. Инструмент комплектуется насадкой и шпилькой для заклётки одного размера |  |
| GBM30 – модель для заклёпок с внутренней резьбой для больших объёмов работ. Применение: любые заклёпки M3...M10. Масса – 1800г, размер – 470мм. Инструмент комплектуется насадкой и шпилькой для заклётки одного размера |  |
| Accubird / Powerbird – аккумуляторные модели. Применение: Accubird - любые заклёпки до 5мм, Powerbird - любые заклёпки до 6.4мм. Вес – 2200г, размер – 300*280мм, инструменты комплектуются одним аккумулятором, быстрозарядным устройством и металлическим кейсом |  |
| Firebird – аккумуляторная модель для заклёпок с внутренней резьбой. Применение: стальные заклёпки-гайки M3...M8, алюминиевые заклёпки-гайки M3...M10. Вес – 2300г, размер – 300*280мм, инструмент комплектуется одним аккумулятором, быстрозарядным устройством, насадками и шпильками для установки заклёток M4,M5,M6 и металлическим кейсом |  |
| RH1 / RH2 – пневмогидравлические модели. Применение: RH1 - любые заклёпки до 4мм, RH2 - любые заклёпки до 5мм. Вес – 2200г, размер – 290мм, расход воздуха: RH1 – 0.8/1.2л (6бар), RH2 – 1.2/1.8л(6бар), рабочий ход – 15мм |  |
| RH2000 - пневмогидравлическая модель. Автоматическое удержание заклёпок в инструменте и выброс оторванного стержня. Применение: любые заклёпки до 6.4мм. Масса – 1900г, размер – 290мм, расход воздуха - 2.8/3.6л (6бар), сила вытягивания - 15700N, рабочий ход – 22мм. |  |
| RH-Axial - Пневмогидравлическая модель. Автоматическое удержание заклёпок в инструменте и выброс сорванного стержня. Предназначен для работы на производстве. Возможно крепление в вертикальном положении. Применение: любые заклёпки до 5мм. Масса – 1800г, размер – 290мм, расход воздуха: 0.8/1.2л (6бар), рабочий ход – 15мм. |  |
| Taurus - пневмогидравлические модели нового поколения с повышенной производительностью и надёжностью. Автоматическое удержание заклёпок в инструменте и выброс сорванного стержня. Применение: Taurus 1 - любые заклёпки до 4мм, Taurus 2 – стальные заклёпки до 5мм, алюминиевые – до 6мм, Taurus 3 - стальные заклёпки до 6.4мм, Taurus4 - любые заклёпки до 6.4мм, алюминиевые - до 8мм. Масса – 1300/1600/1900/2000г, расход воздуха: 1.0/2.3/4.8/4.8л (6бар), рабочий ход – 15/18/25/19мм. Максимальная сила втягивания - 4.2/9.0/14.0/20.0kN |  |
| GBM95 – пневмогидравлическая модель для заклёпок с внутренней резьбой. Применение: любые заклёпки – M3...M10. Вес – 2300г, размер – 300мм, инструмент комплектуется насадкой и шпилькой для заклётки одного размера |  |
| GAV7000 – автоматическая станция для установки всех видов заклепок диаметром до 5мм – все материалы и до 6 мм – алюминий, с максимальным диаметром буртика 11.4 мм и длиной до 25мм. Оснащена системой автоматической подачи заклепок и отвода стержней. Возможны следующие опции: полная автоматизация процесса, управление с компьютера, предварительная установка всех параметров выполняемой работы, полный отчет о проделанной работе, включая описание причин возможных ошибок. Разрабатывается индивидуально. Скорость работы - 45 шт\мин, сила втягивания - 11700N. |  |

7. Гарантийные обязательства

Модель: **Gesipa AccuBird**

Серийный номер: _____

Штамп продавца:

Дата продажи: “ ____ ” 20 ____ г.

Гарантийные обязательства в России обеспечивает Компания ГЕСИПА

Бесплатный общероссийский телефон 8-800-555-55-94

www.prado-gesipa.ru gesipa@prado-gesipa.ru

т. (812)319-73-90 –Санкт-Петербург

8-(916)-250-05-21, 8-(915)-154-03-53 - Москва

Внимание: какие-либо изменения и исправления в данной гарантийной карте делают гарантию недействительной.

Гарантия изделия

Подтверждаем, что изделие фирмы GESIPA GmbH, приобретенное Вами, было изготовлено с применением высококачественных технологий и в нем отсутствуют технические дефекты. Этим мы гарантируем исправную работу изделия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, приведенными в инструкции по использованию.

Гарантийные условия

1. Настоящая гарантия распространяется на изделие, вышедшее из строя по причине бракованных деталей и/или производственных дефектов.
2. В момент обращения в гарантийный сервис в месте продажи или в представительство фирмы GESIPA необходимо представить:
 - надлежащим образом заполненную гарантийную карту,
 - действительный документ, подтверждающий покупку, с указанием даты продажи,
 - бракованное изделие **со всеми запасными частями(в любом состоянии)**,
3. Гарантия предусматривает бесплатную замену деталей в течение **12 месяцев** от даты покупки изделия.
4. Все расходы, связанные с доставкой изделия до гарантийного пункта, сохранностью и прочим риском, несет Покупатель.
5. Гарантийная карта, заполненная неправильно или не полностью, является недействительной. Серийный номер должен соответствовать номеру, указанному в гарантийной карте, а дата продажи - дате, указанной в документе, подтверждающем покупку.
6. Гарантия не распространяется на:
 - ущерб или повреждения, вызванные несоответствующим применением или эксплуатацией изделия сверх меры, отсутвием соответствующего ухода за изделием со стороны Пользователя или использованием им изделия не в соответствии с инструкцией по эксплуатации или правилами безопасности,
 - естественный износ элементов, помеченных в перечне деталей черной точкой,
 - механические повреждения изделия, а также ущерб, вызванный этим повреждением,
 - ущерб или повреждение, возникшее вследствие внешних факторов, не зависящих от производителя,
 - изделия, носящие следы переделок, исправлений или изменений, выполненных иными, нежели Гарант, лицами,
 - **Запрещается вскрывать корпус изделия. Изделия со следами вскрытия снимаются с гарантии.**
 - изделия, гарантийная карта или серийные номера, которых были каким-либо способом заменены либо исправлены.
7. Гарантия распространяется только на инструмент и не распространяется на аккумуляторы, средства для зарядки аккумуляторов, а также на прочие дополнительные приспособления.
8. Окончательное решение в отношении правомерности рекламации принимает Гарант.
9. Гарант не принимает к рассмотрению и не дает гарантии ни на какие другие изделия, кроме изделий, упомянутых в этом документе. Ни в каком случае он не будет нести ответственность за утрату, повреждение, уничтожение изделия и прочий ущерб, вызванный другими причинами, за исключением тех, которые связаны с дефектами самого изделия; он также не гарантирует Пользователю компенсацию упущенной прибыли из-за вышедшего из строя изделия.